

Leica DISTO™ A6

The original laser distance meter






Leica DISTO™











3 Years
Warranty

if registered within 8 weeks after
purchase at www.disto.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

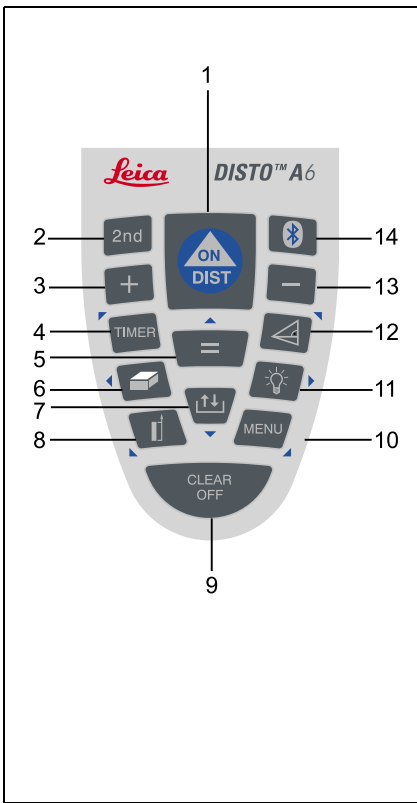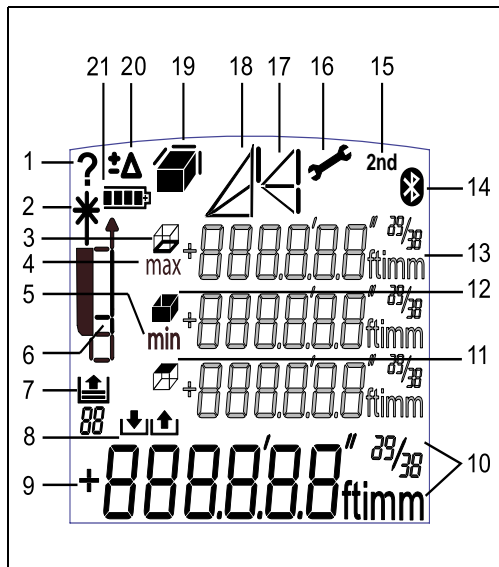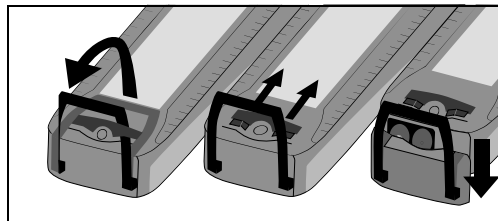A**B****C**

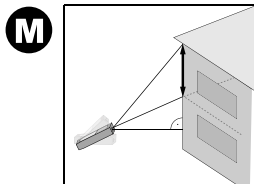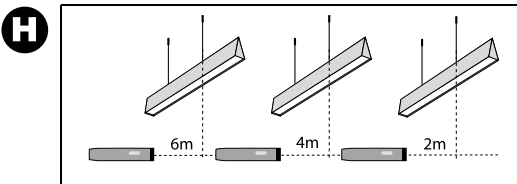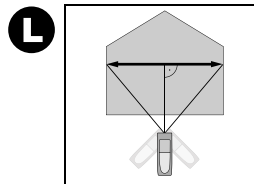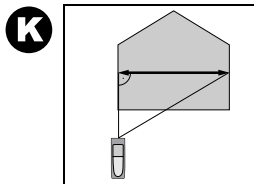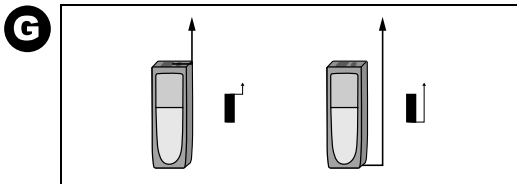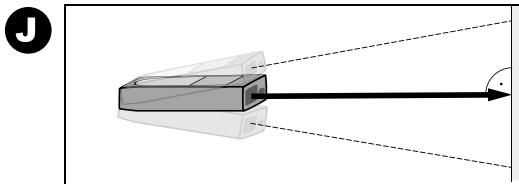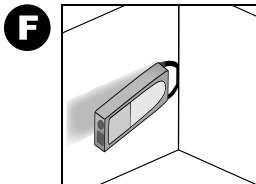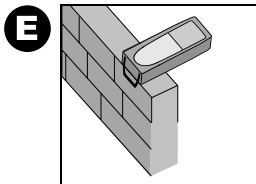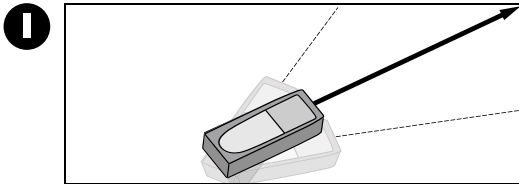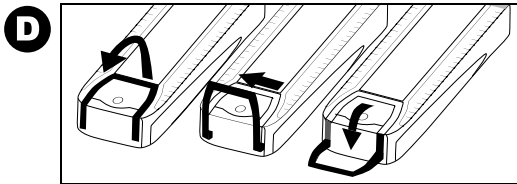

Brugervejledning

Version 1.1

Dansk

Tillykke med dit køb af en Leica DISTO™.



Sikkerhedsanvisningerne findes i et separat hæfte, som følger med denne brugervejledning. Sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør læses nøje før betjening.

Nyttige tips: Der er illustrationer på første og sidste side, som bør foldes ud under læsningen af brugervejledningen. Indklammede bogstaver og tal {} henviser til illustrationerne.

Indhold

Opstart.....	1
Menufunktioner	3
Betjening.....	4
Måling.....	4
Funktioner	5
Arbejde med BLUETOOTH®	8
Appendiks	9

Opstart

Isætning / fjernelse af batterier

Se figur {C} - Åben positioneringsskinnen. Fjern låseclipsen og skub endestykket ned. Skub den røde låsemekanisme til side og åben batterirummet. Sæt nye batterier i eller udskift de brugte batterier. Luk batteridækslet, sæt endestykket på igen og sæt låseclipsen på igen.

Batterisymbolet {B, 21} vise permanent blinkende i displayet, når batterispændingen er for lav. Batterierne skal udskiftes snarest muligt.

- Sørg for at vende polerne rigtigt.
- Brug alkaline batterier.
- Batterier bør fjernes, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid (fare for korrosion).

Ved batteriskift forbliver indstillinger og gemte værdier uændrede.

Multifunktions-endestykke

Se figur {D}

Enheden kan anvendes i forskellige målesituationer:

- Ved målinger fra et hjørne åbnes positioneringsskinnen indtil den låser på plads.
Se figur {E}.

DK

- Ved målinger fra et hjørne åbnes positioneringskinnen indtil den låser på plads; med et let tryk mod højre kan skinnen drejes yderligere.
Se figur {D og F}.

En indbygget sensor opfatter automatisk positioneringskinnens retning og beregner de tilsvarende distancer ud fra den.

Integreret kikkert

Enheden er udstyret med en kikkert på højre side. Kikkerten er især nyttig ved sigtning mod fjerne mål. Ved at se gennem kikkerten er målet tydeligt takket være 2x forstørrelse. Ved afstande over 30 m er laserprikken centreret i sigtekorset; under 30 m er laserprikken på kanten af sigtekorset, hvilket er normalt.

Vandret indstilling

Den integrerede dæselibelle giver mulighed for horisontal indstilling af instrumentet.

Tastatur

Se figur {A}:

- 1 TÆND/MÅLING
- 2 Andet FUNKTIONSNIVEAU
- 3 PLUS +
- 4 TIMER
- 5 EQUAL [=]
- 6 AREAL/VOLUMEN
- 7 HUKOMMELSE
- 8 MÅLEREFERENCE

9 CLEAR/OFF

10 MENU

11 LYS

12 INDIREKTE MÅLING (PYTHAGORAS)

13 MINUS [-]

14 BLUETOOTH®

Display

Se figur {B}

- 1 Information om fejlmålinger
- 2 Laser aktiv
- 3 Omkreds
- 4 Maksimumværdi for kontinuerlig måling
- 5 Minimumværdi for kontinuerlig måling
- 6 Målerreference
- 7 Hentning af gemte værdier
- 8 Lagring af konstant
- 9 Hovedlinje
- 10 Enheder med eksponenter (^{2/3})
- 11 Loftsareal
- 12 Vægs areal
- 13 Tre ekstra linjer (f.eks. tidligere værdier)
- 14 BLUETOOTH® tænd/sluk
- 15 Andet FUNKTIONSNIVEAU slået til
- 16 Hardware-fejl
- 17 Indirekte måling - Pythagoras
- 18 Indirekte måling - Pythagoras - delhøjde
- 19 Areal / Volumen
- 20 Korrektions-indstilling
- 21 Batteriindikation

Menufunktioner

Indstillinger

Menuen giver mulighed for indstillinger, som vil gemmens i hukommelsen efter at instrumentet er slukket.

Navigation i menuen

Tryk flere gange på **MENU**-tasten **{A, 10}** for at bladre gennem de tilgængelige menufunktioner. Når det ønskede menupunkt vises, vælges det med **EQUAL**-tasten **{A, 5}**, klik gennem de mulige indstillinger med **PLUS**-tasten **{A, 3}** eller **MINUS**-tasten **{A, 13}** og gem den valgte indstilling med **EQUAL**-tasten **{A, 5}**. Tryk på **CLEAR**-tasten **{A, 9}**, hvis du vil forlade menuen uden at gemme nogle af ændringerne i indstillingerne.

Vælg enheder

"UNIT" blinker i displayet.

Mulige enheder:

Distance	Areal	Volume
0.000 m	0.000 m ²	0.000 m ³
0.00 m	0.00 m ²	0.00 m ³
0 mm	0.000 m ²	0.000 m ³
0.00 fod	0.00 fod ²	0.00 fod ³
0.00 1/32 fod in	0.00 fod ²	0.00 fod ³

Distance	Areal	Volume
0' 0" 1/32	0.00 fod ²	0.00 fod ³
0.0 in	0.00 fod ²	0.00 fod ³
0 1/32 in	0.00 fod ²	0.00 fod ³

Måling med tolerancetillæg

Dette tillægger eller fratrækker automatisk en værdi til/fra ALLE målinger. Med denne funktion kan der tages højde for tolerancer, f.eks. mellem ufærdige og færdige dimensioner.

Vælg menufunktionen **OFFSET {B, 20}** (OFFSET blinker i displayet), bekræft med **LIG MED**-tasten **{A, 5}**. Justér OFFSET med **PLUS**-tasten **{A, 3}** eller **MINUS**-tasten **{A, 13}**.

Holdes tasterne nede, vil værdierne øges/mindskes hurtigere. Når du har valgt det rigtige +/- tillæg, bekræftes dit valg med **EQUAL**-tasten **{A, 5}**.

Så længe der tillægges/fratrækkes en **OFFSET {B, 20}** vil symbolet være vist på displayet.

Måling med stativ

Brug af stativ forhindrer rystelser ved målinger over lange afstande. På instruments bagside er et industristandard ¼"-gevind hul til brug med et kamerastativskruer. For at få korrekte målinger skal referencen tilpasses. Vælg menufunktionen **TRIPOD {A, 8}** ("**triPod**" blinker i displayet), bekræft med **LIG MED**-tasten **{A, 5}**.

DK

Reset

Når du vælger menupunktet **RESET** (**RESET** vil blinke i displayet) og trykker på **EQUAL**-tasten **{A, 5}** vil enheden gå tilbage til fabriksindstillingen.

FORSIGTIG: Alle indstillinger og ligeledes gemte værdier vil blive slettet.

Betjening

Tænd/sluk

Tryk kort på **TÆND (ON)**-tasten **{A, 1}**. Batteriindikation vises indtil næste tastetryk.

Hold **SLUK (OFF)**-tasten inde **{A, 9}**. Af hensyn til batteriets levetid slukkes laserstrålen efter 3 minutters inaktivitet, enheden vil automatisk slukkes efter 6 minutters inaktivitet.

CLEAR-tast

Tryk på **CLEAR**-tasten **{A, 9}** sletter den seneste indtastning eller måling. Indenfor en funktion (areal, volume etc.) kan enkelte målinger slettes trin for trin og måles igen.

Lys

Tryk på **LYS**-tasten **{A, 11}** tænder/slukker for displayets baggrundsbelysning.

Målreference

Hvis positioneringskinnen er foldet ud, vil enheden

genkende positionen, tilpasse referencen og beregne afstande ud fra det.

Default referenceindstillingen er fra instrumentets bagkant. Ved tryk på **REFERENCE**-tasten **{A, 8}** kan indstillingerne ændres, så næste måling udføres fra instrumentets "front". Derefter skifter referenceindstillingen automatisk tilbage til bagkanten. Se billede **{G}**.

Du kan vælge "front" reference permanent ved at trykke længere på **REFERENCE**-tasten **{A, 8}**. Tryk længere på **REFERENCE**-tasten **{A, 8}** anden gang for skifte tilbage til "bagside" reference.

Se også "Måling med stativ".

Måling

Måling af én afstand

Tryk på **DIST**-tasten **{A, 1}** og laseren tænder. Sigt mod det ønskede mål og tryk på **DIST**-tasten **{A, 1}** igen. Den målte distance vises straks i den valgte enhed.

Minimum/maksimum måling

Denne funktion giver brugeren mulighed for at måle minimum eller maksimum afstande fra et fast målepunkt og for at bestemme mellemrum - Se figur **{H}**. Det anvendes normalt til at måle diagonale afstande (maksimum værdier) eller horisontale afstande (minimum værdier).

Hold **DIST**-tast **{A, 1}** inde, indtil du hører et beep, som angiver at instrumentet er i en kontinuerlig måletilstand. Derefter føres laseren frem og tilbage eller

op og ned over det ønskede målpunkt - se figur {I, J} - (f.eks. et hjørne i et rum).

Tryk på **DIST** -tast {A, 1} igen og den kontinuerlige måling vil blive stoppet. Værdierne for maksimum og minimum afstande vises i displayet sammen med den sidst målte værdi i hovedlinjen.

Funktioner

Addition / subtraktion

For at tillægge eller fratække to eller flere målinger gøres blot følgende:

Måling +/- Måling +/- Måling +/- = RESULTAT

Tryk på **EQUAL**-tasten {A, 5} afslutter forløbet og viser resultatet i hovedlinjen; man kan rulle de enkelte målinger op på displayet. Tryk på **CLEAR**-tasten {A, 9} fortryder den seneste handling.

Areal og volumer kan lægges til /trækkes fra på nøjagtigt samme måde.

Areal

Tryk én gang på **AREAL/VOLUMEN**-tasten {A, 6} for at gå til areal-funktionen. Symbolet for dette vises i displayet. Når begge målinger er udført, vil resultatet automatisk blive beregnet og vise hovedlinjen.

Tryk længere på **AREAL/VOLUMEN** -tasten {A, 6} for at beregne omkreds {B, 3}. Tryk længere på **AREAL/VOLUMEN**-tasten {A, 6} igen for at vende tilbage til forrige arealmåling.

Hvis du ønsker at måle et andet areal, trykkes på **AREAL/VOLUMEN**-tasten {A, 6} én gang mere.

Specialfunktion:

Sider, som skal måles, kan deles op adskillige distancer.

Om nødvendigt kan alle sider af din arealmåling sammensættes af adskillige delmålinger. Vælg areal-mode. Tryk på **PLUS** -tasten {A, 3} eller **MINUS** -tasten {A, 13}, før du starter med den første delmåling. Gå videre med den første delmåling ved at trykke på **DIST** -tasten {A, 1}. I displayet vises et plus eller minus symbol. Udfør den første delmåling, tryk på **PLUS** -tasten {A, 3} eller **MINUS** -tasten {A, 13} og udfør den anden delmåling. Ubegrænset antal delmålinger kan lægges til eller trækkes fra. For at afslutte afstandsmålingen, trykkes på **LIG MED** -tasten {A, 5}. Den anden afstand kan bygges op med delmålinger på samme måde. Det resulterende areal vises sædvanligvist i hovedlinjen.

DK

Volumen

Tryk to gange på **AREAL/VOLUMEN**-tasten {A, 6} for at gå til volumen-funktionen. Symbolet for dette vises i displayet. Når 3 målinger er udført, vil resultatet automatisk blive beregnet og vist i hovedlinjen.

Tryk længere på **AREAL/VOLUMEN**-tasten {A, 6} for at vise yderligere ruminformation så som loft/gulv-areal, væggenes areal, omkreds. Tryk længere på **AREAL/VOLUMEN**-tasten {A, 6} igen for at vende tilbage til forrige volumemåling.

Hvis du ønsker at måle et andet volumen, trykkes på **AREAL/VOLUMEN** -tasten {A, 6} igen.

Specialfunktion:

Sider, som skal måles, kan deles op adskillige distancer.

Om nødvendigt kan alle sider af din volumenmåling sammensættes af adskillige delmålinger. Vælg volumenmode. Tryk på **PLUS** - tasten {A, 3} eller **MINUS** - tasten {A, 13}, før du starter med den første delmåling. Gå videre med den første delmåling ved at trykke på **DIST** - tasten {A, 1}. I displayet vises et plus eller minus symbol. Udfør den første delmåling, tryk på **PLUS** - tasten {A, 3} eller **MINUS** - tasten {A, 13} og udfør den anden delmåling. Ubegrænset antal delmålinger kan lægges til eller trækkes fra. For at afslutte afstandsmålingen, trykkes på **LIG MED** - tasten {A, 5}. Den anden og tredje afstand kan bygges op med delmålinger på samme måde. Det resulterende volumen vises sædvanligvist i hovedlinjen.

DK

Indirekte måling

Enheden kan beregne afstande vha. Pythagoras' læresætning. Denne metode er nyttig, når den målte afstand er svær eller farlig at nå.

- Metoden bruges kun til at estimere afstande; den kan ikke erstatte en nøjagtig måling.
- Vær omhyggelig med at følge forløbet i målingerne
- Alle målpunkter skal vertikalt eller horisontalt være i samme plan
- Der kan forventes det bedste resultat, hvis enheden drejes omkring et fast punkt (f.eks. helt

udfoldet positioneringsskinne og instrumentet holdes mod en mur)

- Det kan stærkt anbefales at anvende "**Minimum/maksimum måling**" ved at trykke længere på **DIST** - tasten {A, 1}. Minimumsværdien anvendes til målingerne lodret mod målet og maksimumsværdien til de øvrige målinger. Dette øger nøjagtigheden af den indirekte måling betydeligt.

Indirekte måling - Bestemmelse med to punkter

Se figur {K}

Tryk på **PYTHAGORAS**-tasten {A, 12} indtil det korrekte symbol vises i displayet. Afstanden til måling, blinker i displayet. Udfør de nødvendige målinger. Resultatet og de enkelte målinger vises i displayet.

FORSIGTIG: Det er nødvendigt at have den korrekte vinkel mellem anden måling og den resulterende afstand. Vi anbefaler at trykke længere på **DIST** - tasten {A, 1} for at aktivere lodrette (min.) målefunktion.

Indirekte måling - Bestemmelse med tre punkter

Se figur {L}

Tryk på **PYTHAGORAS**-tasten {A, 12} indtil det korrekte symbol vises i displayet. Længden der skal måles, blinker i displayet. Udfør de nødvendige målinger. Resultatet og de enkelte målinger vises i displayet.

FORSIGTIG: Det er nødvendigt at have den korrekte

vinkel mellem anden måling og den resulterende afstand. Vi anbefaler at trykke længere på **DIST** - tasten **{A, 1}** for at aktivere lodrette (min.) målefunktion.

Indirekte måling - Bestemmelse af partiel højde med tre punkter

Se figur **{M}**

Tryk på **PYTHAGORAS**-tasten **{A, 12}** indtil det korrekte symbol vises i displayet. Længden der skal måles, blinker i displayet. udfør de nødvendige målinger. Resultatet og de enkelte måling vises i displayet.

FORSIGTIG: Det er nødvendigt at have den korrekte vinkel mellem tredje måling og den resulterende afstand. Vi anbefaler at trykke længere på **DIST** - tasten **{A, 1}** for at aktivere lodrette (min.) målefunktion.

Lagring af konstanter/Stack

Lagring af konstant

Det er muligt at gemme og hente en ofte brugt værdi, f.eks. et rums højde. Mål den ønskede afstand, hold **HUKOMMELSE** - tasten inde **{A, 7}** indtil apparatet beeper for at bekræfte lagringen.

Hentning af konstanten

Tryk på **HUKOMMELSE** - tasten **{A, 7}** for at hente konstanten og gør den tilgængelig for yderligere beregninger ved at trykke på **LIG MED** - tasten **{A, 5}**.

Specialfunktion: Justering af konstanten

En målt værdi kan justeres. Hvis du trykker på **LIG MED** - tasten **{A, 5}**, vil værdien begynde at blinke og kan justeres med **PLUS** - tasten **{A, 3}** eller **MINUS** - tasten **{A, 13}**. Justeringen bekræftes ved at trykke på **EQUAL** - tasten **{A, 5}** igen. Nu kan værdien lagres som konstant på sædvanlig vis.

Historisk hukommelse

Tryk to gange på **HUKOMMELSE** - tasten **{A, 7}** og de forrige 20 resultater (målinger eller beregnede resultater) vises i omvendt orden. Brug af **PLUS** - tasten **{A, 3}** og **MINUS** - tasten **{A, 13}** giver mulighed for at navigere i den historiske hukommelse. Tryk på **LIG MED** - tasten **{A, 5}** for at vælge resultatet i den historiske hukommelse til brug i yderligere beregninger.

Timer

Hold **TIMER**-tasten **{A, 4}** inde indtil den ønskede tidsforsinkelse er nået (5 - 60 sekunder). Tryk på **DIST** - tasten **{A, 1}**. Når tasten slippes, vises den resterende tid indtil målingen. De sidste 5 sekunder tæller ned med et beep. Efter sidste beep foretages målingen.

Specialfunktion: Slå bilyd fra

Tryk på **MENU** - tasten **{A, 10}** og **MINUS** - tasten **{A, 13}** samtidigt i 4 sek. slår bilyden til og fra.

DK

Arbejde med BLUETOOTH®

At slå BLUETOOTH® til / sende målinger

Et hurtigt tryk på **BLUETOOTH®** - tasten {**A, 14**} starter DISTO BLUETOOTH®. Dataforbindelsen skal etableres fra PDA / PC med applikationssoftwaren. BLUETOOTH® - ikonet i displayet {**B, 14**} vil fortsætte med at blinke blinke, indtil dette er succesfuldt gennemført. BLUETOOTH® slår automatisk fra, hvis forbindelsen til PDA / PC ikke er etableret indenfor 240 sek. fra det tidspunkt, hvor BLUETOOTH® tændes.

DK



Når den første forbindelse mellem håndholdt PDA / PC og DISTO™ etableres, kan den bede om Pin-koden for DISTO™'en. I så fald indtastes koden 0000 på din håndholdte PDA eller PC.

Slukning af BLUETOOTH®

BLUETOOTH® slukker så snart DISTO™ slukkes.

Retningstasterne

Otte retningstaster (kendes på små pile nær tasten) på betjenings tastaturet anvendes til at flytte cursoren. Retningstasterne bliver aktive, når du skifter til det andet niveau (ved at trykke på 2. niveau-tasten {**A, 2**}). Distance-tasten er aktiv i begge niveauer. Funktionen af retningstasterne afhænger af den anvendte software.

Afsendelse af målingen

Hvis din software understøtter retningstasterne, anvendes de til at vælge cursorens position. For at sende målingen trykkes på **BLUETOOTH®** - tasten {**A, 14**}. Målingen sendes så til din PDA. Se mere information i din manual for den anvendte software.

Ved sending af data

Så længe der ikke er bekræftelse af, at data er succesfuldt modtaget af PDA / PC, vil man ikke kunne behandle en ny måling. Infokoden "240" vises i displayet, hvis der ikke er gennemført en datatransmission indenfor 2 sekunder. Tryk på **CLEAR** - tasten {**A, 9**} og gentag og send målingen igen.

Valg af bestemte værdier i displayet

Med brug af Min. / Max. funktionen kan bestemte målinger vælges til afsendelse. Displayet viser en række målinger (min., max., seneste måling). Du kan vælge en bestemt måling med et længere tryk på **PLUS** - tasten {**A, 3**} eller et længere tryk på **MINUS** - tasten {**A, 13**}. Når en måling er valgt, blinker den. Når en måling er valgt og blinker, kan den sendes med **BLUETOOTH®** - tasten {**A, 14**}. Den samme valgproces kan anvendes til arealer, volumen, indirekte målinger og rumdimensioner.

Afsendelse af brugerindtastede målinger

En måling på displayet kan ændres, hvis du ønsker

det. Ved tryk på **LIG MED** - tasten {**A, 5**} blinker værdien og kan så ændres vha. **PLUS** - tasten {**A, 3**} og **MINUS** - tasten {**A, 13**}. Ved længere tryk skiftes værdien hurtigere. Ved tryk igen på **LIG MED** - tasten {**A, 5**} bekræftes ændringen og værdien sendes som normalt.



BEMÆRK

Den medfølgende gratis software er designet til at give brugeren de grundliggende funktioner. Leica Geosystems yder ingen garanti for denne gratis software og giver ingen support til den. Leica Geosystems accepterer på ingen måde noget ansvar i forbindelse med brugen af den gratis software og er ikke forpligtet til at levere rettelser eller udvikle opdateringer eller opgraderinger.

Du kan finde en række kommercielle softwareleverandører med bred vifte af applikationer på vores hjemmeside.


Appendiks

Meddelelseskoder

Alle meddelelseskoder vil blive vist med enten "InFo" eller "Fejl". Følgende problemer kan løses:

InFo	Årsag	Remedy
204	Beregningsfejl	Gentag procedure

InFo	Årsag	Remedy
206	Intet endestykke fundet	Sæt endestykket korrekt på. Hvis fejlen stadig forekommer, udskiftes endestykket.
240	Fejl i dataoverførsel	Gentag proces
245	Tryk på andet niveau tast selvom der ikke er nogen BLUETOOTH® forbindelse.	Opret BLUETOOTH® forbindelse
252	Temperatur for høj	Køl instrumentet ned
253	Temperatur for lav	Varm instrumentet op
255	Modtagersignal for svagt, måletid for lang, distance > 100 m	Anvend målplade
256	Modtaget signal for kraftigt	Brug målplade (grå side)
257	Forkert måling, omgivende lys for kraftigt	Brug målplade (brun side)
260	Laserstråle afbrudt	Gentag måling

Fejl	Årsag	Remedy
	Hardware-fejl	Tænd og sluk apparatet flere gange og se om symbolet stadig vises. Hvis det er tilfældet bør du bede din forhandler om assistance.

DK

Tekniske data

Rækkevidde	0,05 m til 200 m 0,2 fod til 650 fod
Power Range Technology™	Målinger kan udføres op til 100 m uden målplade
Målenøjagtighed op til 30 m (2 σ standardafvigelse)	typ.: ± 1.5 mm*
Mindste viste enhed	1 mm
Laserklasse	II
Lasertype	635 nm, < 1 mW
Diameter for laserplet (ved distancen)	6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)
Autom. slukning af laser	3 min
Autom. slukning af instrument	6 min
Integreret kikkert	2x forstørrelse
BLUETOOTH® 2.0	✓
Rækkevidde for BLUETOOTH® Cl. 2	min. 10 m
Displaybelysning	✓
Integreret niveau	✓
Multifunktions-enderestykke	✓
Timer	✓
Enkelt måling	✓
Maksimum, minimum, kontinuerlig måling	✓
Historisk lagring af	20 værdier

Indirekte målefunktion med Pythagoras	✓
Lagring af konstant	✓
Areal/volumen beregning ved rumberegning	✓
Lægge til/trække fra	✓
Stativ-tråd	✓
Batteris levetid, Type AAA, 2 x 1,5V	op til 10.000 målinger
IP rating	IP 54 regntæt, støvtæt
Dimensioner	148 x 64 x 36 mm
Vægt (med batterier)	270 g
Temperaturområde: Opbevaring	-25°C til +70°C (-13°F til +158°F)
Brug	-10°C til +50°C (+14°F til +122°F)

* maksimum afvigelse forekommer under ugunstige forhold som f.eks. kraftigt sollys eller ved måling mod dårligt reflekterende, ru overflader. Ved afstande over 30 m vil den maksimale afvigelse øges til maksimalt ± 10 mm.

Leica DISTO™ A6 er et produkt, der hører til radioudstørsklasse 1 (stråleenergi < 10 mW; arbejder i frekvensområdet 2400 til 2483 MHz) i overensstemmelse med R&TTE direktivet og i et harmoniseret frekvensbånd.

Da det er et produkt, der hører til radioudstørsklasse 1, er der ikke begrænsninger for dens anvendelse indenfor EU-landene.

Måleforhold

Måleområde

Om natten, ved solnedgang og når målet er i skygge, øges rækkevidden uden brug af måleplade.

Brug en målplade til at øge rækkevidden for målingen ved dagslys eller hvis mål-punktet er dårligt reflekterende.

Måleoverflader

Målefejl kan forekomme ved måling mod farveløse væsker (f.eks. vand) eller støvfrit glas, styrofoam eller lignende halvgennemtrængelige overflader.

Ved at sigte mod højglans overflader kan afbøje laser-stålen og fejlmålinger kan forekomme.

Måletiden kan øges ved måling mod ikke-reflekterende og mørke overflader.

Vedligeholdelse

Enheden må ikke nedsænkes i vand. Tør snavs af med en fugtig, blød klud. Brug ikke kraftige rengøringsmidler eller opløsninger. Du bør behandle de optiske overflader lige så omhyggeligt som du ville med briller eller et kamera.

Garanti

For Leica DISTO™ A6 ydes tre* års garanti fra Leica Geosystems AG.

Mere detaljeret information kan findes på:

www.disto.com

Alle illustrationer, beskrivelser og tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

DK

* For at opnå tre års garanti skal produktet registreres på vores hjemmeside **www.disto.com** indenfor otte uger efter købet. Hvis produktet ikke registreres, ydes der to års garanti.



Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland has been certified as being equipped with a quality system which meets the International Standards of Quality Management and Quality Systems (ISO standard 9001) and Environmental Management Systems (ISO standard 14001).

Total Quality Management - Our commitment to total customer satisfaction. Ask your local Leica Geosystems agent for more information about our TQM program.

Printed in Switzerland - Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland 2007
Translation of original text (751335d)

Pat. No.: WO 9427164, WO 9818019, WO 0244754, WO 0216964,
US 5949531, EP 1195617



Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
(Switzerland)
www.disto.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems